

unibor

Magnetická vrtačka
číslo modelu E70FR

(sériové číslo.....)



Burgess Road
Sheffield
S9 3WD

Tel: +44 (0) 114 2212510
Email: sales@oslct.co.uk

Fax: +44 (0) 114 2212563
webová stránka: www.unibor.com

Obsah

	Strana
1) Použití	3
2) Všeobecná bezpečnostní pravidla	3
3) Symboly na informačním štítku	5
4) Specifikace	5
5) Provozní bezpečnostní postupy	6
6) Návod k použití	7
7) Výběr prodlužovacího kabelu	8
8) Montáž fréz	8
9) Řešení problémů s vytvářením otvorů	9
10) Elektrické schéma	11
11) Detailní pohled	12
12) Porucha motoru	14
13) Ovládací panel a seznam dílů	16
14) Údržba	16
15) Řešení problémů	18
16) Výběr rezačky	19
17) Záruka	20

Část	Popis	Množství
KEY01	Imbusový klíč 2.5mm	1
KEY04	Imbusový klíč 5mm	1
VISO10	kryt	1
STRAP01	bezpečnostní řemínek	1

1) Účel použití

Účelem použití tohoto magnetického vrtáku je vyvrtání otvorů do železných kovů. Magnet slouží k udržení vrtáku na daném místě, dokud vrták pracuje. Je určen k použití ve výrobě, stavebnictví, železnici, petrochemii a na jakékoli jiné aplikace při vrtání železných kovů. Na jakékoli odchylky od určeného použití se nebude vztahovat záruka.

2) Všeobecná bezpečnostní pravidla

VÝSTRAHA! Přečtěte si důkladně všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek zásah elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

POKYNY SI USCHOVEJTE.

Pracovní prostor

1. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést ke způsobení úrazů.
2. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
3. Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

1. Zástrčka přívodního kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte na uzemněném elektrickém nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je zásuvka správně uzemněná, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Pokud dojde k poruše nebo poruše nářadí, uzemnění poskytuje cestu s nízkým odporům, která odvádí elektřinu od uživatele.
2. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a ledničky. Při uzemnění Vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud vnikne do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
4. S přívodním kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte přívodní kabel na přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, když chcete nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
5. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené na vnější použití - s označením „W-A“ nebo „W“. Použití kabelu na vnější použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

1. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co děláte a při práci s nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unavení nebo když jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
2. Dbejte na vhodné šatstvo. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
3. Zabraňte náhodnému zapnutí. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením akumulátoru a před zdvihnutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní vypínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení přívodního kabelu k elektrické síti, když je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
4. Před zapnutím nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo nastavovací přípravky. Nastavovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachycené rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
5. Neprekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší kontrola nad nářadím v neočekávaných situacích.
6. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, protismyková pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.

Používání a péče o nástroj

1. K zajištění a podepření obrobku na stabilní plošině používejte svorky nebo jiný praktický způsob. Držení díla rukou nebo u těla je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
2. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte na prováděnou práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu nářadí bude práce prováděná lépe a bezpečněji.
3. Pokud není možné hlavní vypínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí se opravit.
4. Před nastavováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo, když nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku přívodního kabelu od zásuvky nebo z nářadí vytáhněte akumulátor. Tyto preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí nářadí.
5. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte ho mimo dosahu dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
6. Příslušenství pečlivě udržujte. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými čepeli jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
7. Pravidelně kontrolujte vychýlení nebo uvážnutí pohyblivých částí, které mohou mít vliv na činnost nástrojů. Když je nějaká součástka poškozená, nechejte přístroj před použitím opravit. Mnoho nehod je zapříčiněných špatně udržovanými nástroji.

8. Používejte jen příslušenství, které doporučuje výrobce nebo Váš model. Příslušenství, které může být vhodné pro jiný typ stroje, se může stát nebezpečným při použití na Vašem typu.


Servis

1. Servis náradí může provádět jen kvalifikovaný opravář. Opravy nebo údržby prováděné nekvalifikovaným personálem mohou mít za následek riziko poranění.
2. Při údržbě náradí používejte jen identické náhradní díly. Postupujte podle pokynů v části Údržba. Použití neoprávněných částí nebo nedodržování pokynů k údržbě může způsobit riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění.

VÝSTRAHA!

Vždy používejte bezpečnostní řemen. Montáží se může vrtačka uvolnit.

3) Symboly na informačním štítku

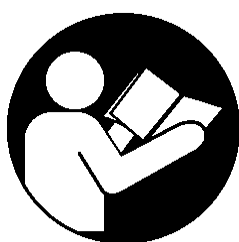

1



2



3



4

1. Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
2. Stroj a elektrické součásti zlikvidujte správně.
3. Používejte ochranu zraku.
4. Používejte ochranu sluchu.

4) Specifikace

Maximální kapacita řezání otvoru v oceli .2 / .3C = průměr 70 mm x hloubka 100 mm

Průměr vrtáku 3/4"

Motorová jednotka				
Napětí	110v 50-60 Hz		230v 50-60 Hz	
Plné zatížení	1600w	15A	1600w	7A
Elektromagnet	0.68 A			
Velikost	200 mm délka, 100 mm šířka			

Přídržná síla při 20 ° C s minimální tloušťkou desky 25 mm. Použití na jakýkoli materiál menší než 25 mm bude postupně snižovat magnetický výkon. Když je to možné, náhradní materiál by měl být umístěn pod magnetem a obrobkem tak, aby odpovídal vhodné tloušťce materiálu. Když to není možné, musí se použít alternativní bezpečný způsob připoutání stroje.	15000N
Rozměr	
Výška	710 mm
Šířka	270 mm
Délka	330 mm
Čistá hmotnost	24 kg
Celkové hodnoty vibrací (trojosový vektorový součet) v souladu s normou EN50144:	hodnota emise vibrací a $W= 2.5 \text{ m/s}^2$ odchylka vibrací (K): 1.5 m/s^2
Hladina akustického tlaku podle EN50144:	LpA: 86 dB(A) odchylka tlaku (K): 3dB(A)

Při práci se strojem je třeba nosit chrániče sluchu a očí. Abyste si ochránili ruce, noste rukavice.

Tyto nástroje jsou zkonstruovány a vyrobeny ve Velké Británii s komponenty pocházejícími z celého světa a odpovídají požadavkům EHS dokumentu HD.400.1 a BS.2769 / 84

Vhodný jen pro střídavý napájecí zdroj 50 - 60 Hz.

NEPOUŽÍVEJTE NA JEDNOSMĚRNÝ PROUD.

Nepoužívejte magnetickou vrtačku na stejné konstrukci, kde právě probíhá obloukové svařování.

Jednosměrný proud se uzemní zpět přes magnet a způsobí nenapravitelné škody.

UPOZORNĚNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ!

POZN .: NA JAKÉKOLI ODCHYLKY OD URČENÉHO POUŽITÍ SE NEBUDE VZTAHOVAT ZÁRUKA.

5) Provozní bezpečnostní postupy

Před použitím zařízení si přečtěte tyto body

- Při použití elektrického náradí byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění osob.
- Před zapojením stroje zkontrolujte, zda je magnet vypnutý.
- Nepoužívejte stroj v mokřem a vlhkém prostředí. V opačném případě může dojít ke zranění osob.
- Nepoužívejte stroj v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo ve vysoce rizikových prostředích. V opačném případě může dojít ke zranění osob.

- Před aktivací stroje zkontrolujte všechny elektrické napájecí kabely (včetně prodlužovacích kabelů) a v případě poškození je vyměňte. Nepoužívejte stroj, když existují náznaky poškození.
- Používejte jen prodlužovací kabely schválené pro místní podmínky.
- Před zapnutím stroje vždy zkontrolujte správnou funkci veškerého příslušenství, spínačů, magnetů atd.
- Před uvedením do provozu musí být stroj bezpečně připoutaný k pevné nezávislé konstrukci (pomocí bezpečnostního pásu nebo jinými prostředky), aby se snížil možný volný pohyb, když by se magnet odpojil od obrobku. V opačném případě může dojít ke zranění osob.
- Vždy při práci se strojem noste schválené chrániče očí, sluchu a doporučené OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky).
- Při výměně nožů nebo při pracích na stroji odpojte napájení.
- Frézy a třísky jsou ostré, vždy zabezpečte, aby byly ruce při výměně fréz nebo odstraňování třísek dostatečně chráněné. Pokud je to třeba, použijte nástroj nebo štětec k odstranění třísek.
- Před uvedením stroje do provozu vždy zkontrolujte, zda jsou upevňovací šrouby frézy pevně utažené.
- Pravidelně čistěte pracovní prostor a stroj od třísek a nečistot, zvláštní pozornost věnujte spodní straně magnetu.
- Před prací vždy odstraňte náramky, prsteny, hodinky a jakékoli volné ozdoby, které by se mohly zamotat do rotujícího stroje.
- Před použitím stroje vždy zabezpečte, aby byly dlouhé vlasy bezpečně upnuté v gumičce.
- Kdyby se fréza zasekla v obrobku, okamžitě zastavte motor, abyste zabránili zranění. Odpojte od zdroje napájení a otočte hřídeli. Frézu vytáhněte z hřídele ochrannými rukavicemi.
- Pokud dojde k náhodnému pádu stroje, vždy před obnovením vrtání stroj důkladně zkontrolujte, jestli není poškozený a jestli správně funguje.
- Pravidelně kontrolujte stroj a zkontrolujte, jestli nejsou poškozené nebo uvolněné části.
- Vždy zabezpečte, aby se stroj používal v obrácené poloze, aby se spotřebovalo jen minimální množství chladicí kapaliny, a aby se chladicí kapalina nedostala do motoru vrtačky.
- Používejte ochranný kryt vrtačky. Před zapnutím nářadí se ujistěte, jestli je řádně uzavřený ochranný kryt. V opačném případě může dojít ke zranění osob.
- Pokud nářadí nepoužíváte, uschovejte ho na bezpečném místě.
- Vždy zabezpečte, aby opravy prováděli schválení příslušník společnosti UNIBOR™.

6) Návod k použití

- Vnitřní část řezače udržujte mimo třísek. Omezuje pracovní hloubku frézy.
- Zajistěte, aby láhev s chladicím prostředkem obsahovala dostatečné množství kapaliny na dokončení požadované doby provozu. Podle potřeby doplňte.

- Při spuštění stroje postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.
- Příležitostně stlačte vrták, abyste zajistili správné dávkování řezné kapaliny.
- Vždy vypněte motor stlačením tlačítka MOTOR. Nevypínejte motor stlačením magnetického spínače.
- Na začátku řezání otvoru vyvíjejte mírný tlak, dokud se fréza nezařadí do pracovní plochy. Potom je možné dostatečně zvýšit tlak na zatížení motoru. Nadměrný tlak je nežádoucí, nezvyšuje rychlost průniku, naopak způsobí aktivaci bezpečnostního ochranného programu proti přetížení (motor je možné opětovně spustit stlačením tlačítka zapnout) a může způsobit nadměrné teplo, které může mít za následek vysunutí vrtáku.
- Před dalším řezáním se vždy ubezpečte, že byl vrták vysunutý z předchozí díry.
- Pokud vrták trčí ve fréze, přemístěte stroj na rovný povrch, zapněte magnet a frézu jemně položte dolů, aby se dotkla povrchu.
- Na kluzné a hřídelové ložisko pravidelně nanášejte malé množství lehkého olejového maziva.
- Zlomení fréz je většinou způsobené nejistým ukotvením, volně nasazeným posouvačem nebo opotřebovaným ložiskem v podpěře hřídele. (Podívejte se na pokyny na běžnou údržbu).
- Používejte jen schválenou řeznou kapalinu.

7) Výběr prodlužovacího kabelu

Stroje jsou z výroby vybaveny kabelem s délkou 3 metry, který má tři vodiče 1,5 mm² ŽIVÝ, NEUTRÁLNÍ a ZEM. Pokud je nevyhnutelné namontovat prodlužovací kabel ze zdroje napájení, je třeba postupovat opatrně při použití kabelu dostatečné kapacity. Když to neuděláte, bude to mít za následek ztrátu pohonu magnetem a snížení výkonu motoru. Když je nevyhnutelná výměna napájecího kabelu, musí to udělat výrobce nebo autorizovaný zástupce, aby se zabránilo možnému riziku.

Za předpokladu správného napájecího napětí se správným napětím se doporučuje, aby nebyly překročeny následující délky rozšíření:

Pro napájení 110 V: 3,5 metru 3 vodivé žíly x 1,5 mm²

Napájení 230 V: 26 metrů 3 vodivé žíly x 1,5 mm²

VŽDY ODPOJTE STROJ ZE ZDROJE ENERGIE PŘED ZMĚNOU FRÉZ.

8) Montáž fréz

Stroj byl vyrobený tak, aby pojal frézy s průměrem 19,05 mm.

Při montáži fréz se musí použít následující postup:

- Položte stroj na bok s rukojeťmi posuvu nejvýše a dbejte na to, aby byla hřídel navinutá do nejnižšího bodu, abyste měli přístup ke šroubům s vnitřním šestihranem.
- Vezměte správný vrták a vložte do otvoru ve stopce frézy a dbejte na to, aby byli dva ploché šrouby zarovnané pomocí šroubů s vnitřním šestihranem.



- Utáhněte oba šrouby pomocí šestihřanného klíče.

9) Řešení problémů s vytvářením otvorů


Problém	Příčina	Řešení
1) Magnet nedrží správně	<p>Řezaný materiál může být příliš tenký k efektivnímu držení.</p> <p>Vlákna nebo nečistoty pod magnetem.</p> <p>Nepravidelnost na kontaktu magnetu nebo obrobku.</p> <p>Nedostatečný proud procházející magnetem po dobu vrtání.</p>	<p>Pod magnet připevněte další kovový díl nebo magnet mechanicky připevněte k obrobku.</p> <p>Vyčistěte magnet.</p> <p>Buďte mimořádně opatrní; všechny nedostatky odstraňte z povrchu.</p> <p>Potvrďte napájení a výstup z řídicí jednotky, zkontrolujte napájecí kabel.</p>
2) Fréza při započetí řezu přeskočí ze značky středového razidla	<p>Magnet nedrží správně.</p> <p>Opotřebovaná hřídel nebo vyhazovací límec.</p> <p>Příliš vysoký tlak posuvu na začátku řezu.</p> <p>Fréza je matná, opotřebovaná, odštípnutá nebo nesprávně naostřená.</p> <p>Slabá vodící pružina; není vycentrovaná ke značce se středovým bodem.</p> <p>Opotřebovaná nebo ohnutá vodící součástka, opotřebovaný vodící otvor.</p>	<p>Příčiny a řešení najdete výše.</p> <p>Nová hřídel.</p> <p>Je potřeba jen mírný tlak, dokud se nevyřeže drážka - slouží jako stabilizátor.</p> <p>Vyměňte nebo znovu naostřete. K dispozici je služba ostření.</p> <p>Vylepšete středový děrovač nebo vyměňte opotřebované díly.</p> <p>Vyměňte díl nebo dílce.</p>
3) Je třeba nadměrný vrtací tlak	<p>Nesprávně naostřené, opotřebované nebo štípané frézy.</p> <p>Padají na třísky ležící na povrchu obrobku.</p> <p>Uvnitř řezačky se nahromadily (nabalily) piliny.</p>	<p>Naostřete znovu nebo vyměňte.</p> <p>Dávejte pozor, abyste nezačali řezat třísku.</p> <p>Čistá fréza.</p>

<p>4) Nadměrné rozbití frézy</p>	<p>Ocelové piliny nebo nečistoty pod řezačkou.</p> <p>Nesprávně naostřené nebo opotřebované frézy.</p> <p>Přeskakování frézy.</p> <p>Fréza není pevně připevněná k hřídeli.</p> <p>Nedostatečné použití řezného oleje nebo nevhodný typ oleje.</p> <p>Nesprávná rychlost.</p>	<p>Odstraňte frézu, důkladně ji očistěte a vyměňte.</p> <p>Vždy mějte po ruce novou frézu, která vám poskytne informace o správné geometrii zubů, spolu s odstavcem s pokyny.</p> <p>Podívejte se na příčiny a odstranění.</p> <p>Dotáhněte.</p> <p>Do kroužku vyvolávajícího chladio vstříkněte olej s nízkou viskozitou a zkontrolujte, zda je olej dávkovaný do frézy. Když není, zkontrolujte vodící drážku a hřídel na nečistoty nebo naneste olej zvenku. (I malé množství oleje je velmi účinné).</p> <p>Ujistěte se, že používáte správnou rychlost.</p>
<p>5) Nadměrné opotřebení frézy</p>	<p>Podívej se na příčinu a nápravu výše</p> <p>Nesprávně naostřená fréza.</p> <p>Nedostatečný nebo křečovitý řezný tlak.</p>	<p>Správnou geometrii zubů najdete v pokynech a nové fréze.</p> <p>Ke zpomalení vrtání používejte dostatečný stálý tlak. Výsledkem bude optimální rychlost řezání a zatížení třísky.</p>

10) Elektrické schéma

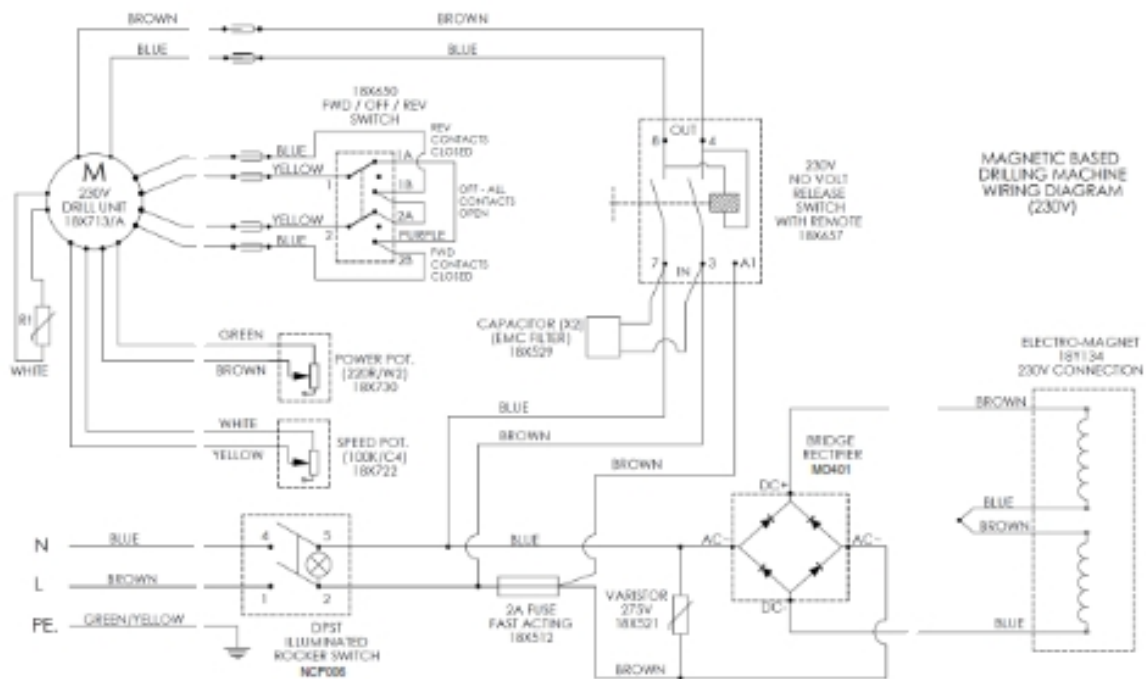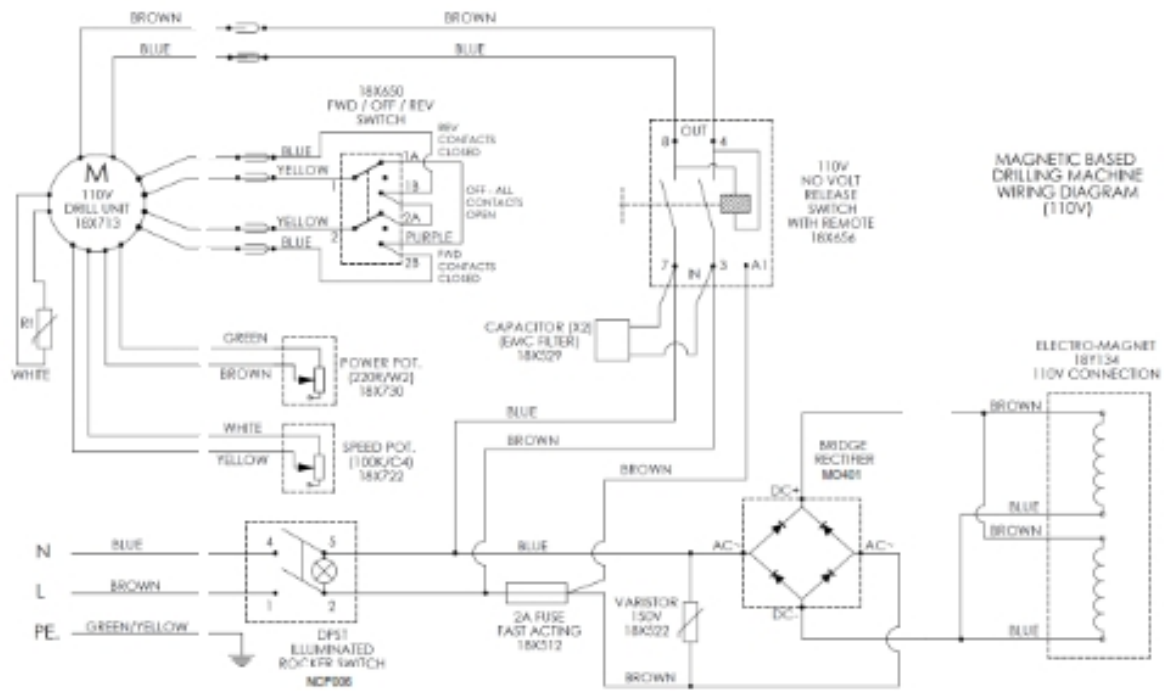

11) Detailní pohled

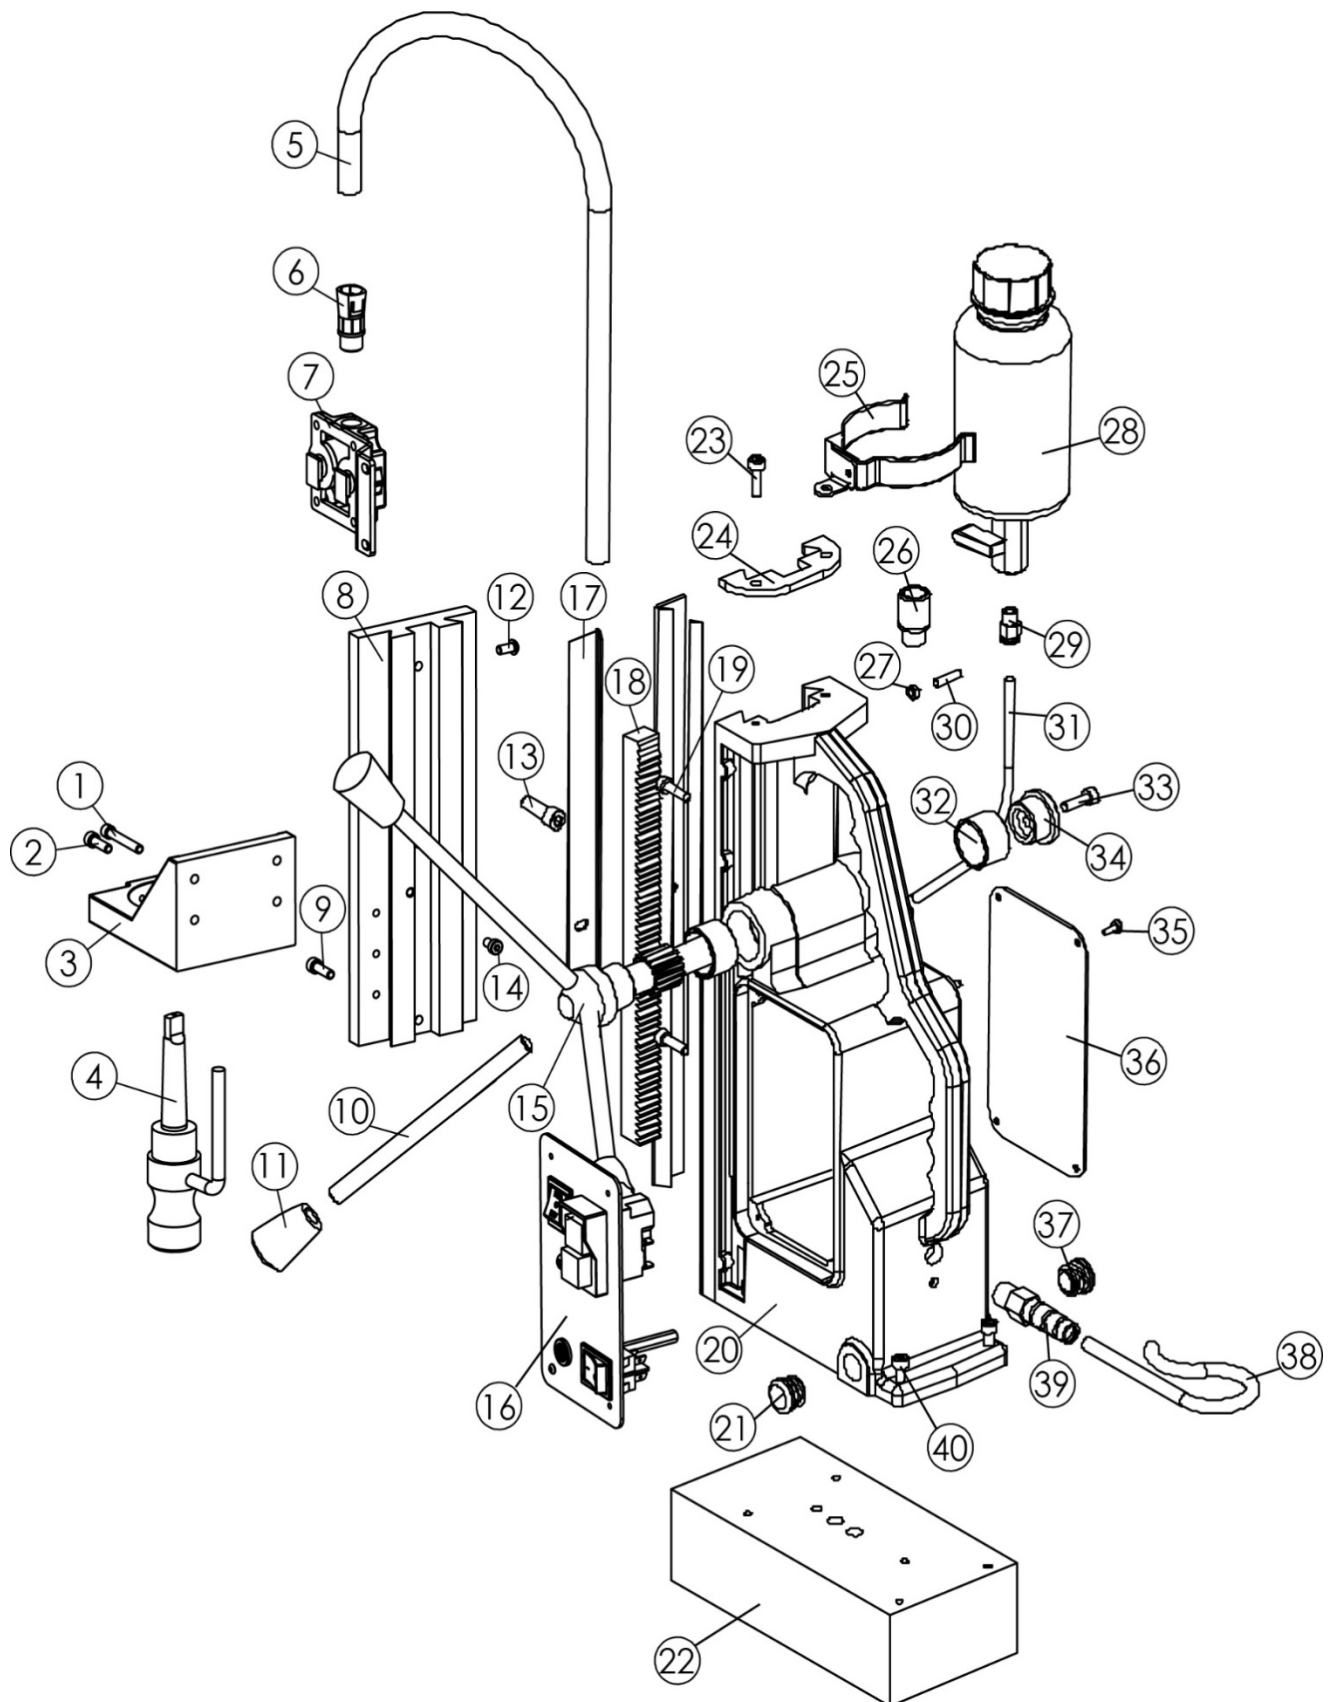


Číslo	Číslo součástky	Název součástky	Množství
1	W18XC222	M6 x 50 šroub	1
2	SC620CAP	M6 x 20 šrouby	4
3	18Y3006	nosná konzola	1
4	ARBO11-A	hřídel	1
5	M0443	potrubí	1
6	W18XC723	kabelové hrdlo	1
7	W18XC6231	jednoramenná soustava	1
8	W18XC717	vodicí lišta	1
9	MC620CAP	M6 x 20 šrouby	2
10	20346	páky	3
11	10082	úchytné body páky	3
12	18X5620	šrouby	4
13	SC816CAP	M8 x 16 šrouby	4
14	SC610CAP	M6 X 10 šrouby	1
15	M0042	Pouzdro (pastorek)	1
16	UOD003	sestava ovládacího panelu 110v	1
	UOD004	sestava ovládacího panelu 230v	1
17	M0103	vodicí lišty	2
18	10237-1	ozubený hřebec	1
19	SC46CSK	M4 x 6 šrouby	4
20	M0005BLU	MT50 pouzdro vrtačky	1
21	40032	zátky	1
22	W18Y173	magnet	1
23	SC616CAP	M6 x 16 šrouby	1
24	M0813	horní deska	1
25	10076C	držák	1
26	40026	M16 pouzdro	1
27	10085B	matice M5 NYLOC	6
28	30046	láhev s chladicí kapalinou	1
29	50015A	1/8" BSP 6mm zátky	1
30	10085A	M5 x 25 šrouby	6
31	50013A	potrubí chladicího okruhu	1
32	M0081	zátky	2
33	SC625CAP	M6 x 25 šroub	1
34	M0071	zátky	1
35	SC410BH	M4 x 10 šrouby	8
36	NWP-03	výstražná deska	1
37	40032	zátky	1
38	10237-1	síťový kabel 110V**	1

	CABL-04	evropska kabelová zásuvka Shuko	1
	CABL-01	síťový kabel 230V*	1
39	10231	kabelová průchodka	1
40	SC620CAP	M6 x 20 šrouby	4

* Je třeba 230V 3-pólová zástrčka, která se prodává samostatně - PLUG03

** Je třeba zástrčka 110V 3-pólová zástrčka 16A, který se prodává samostatně - PLUG04

12) Porucha motoru

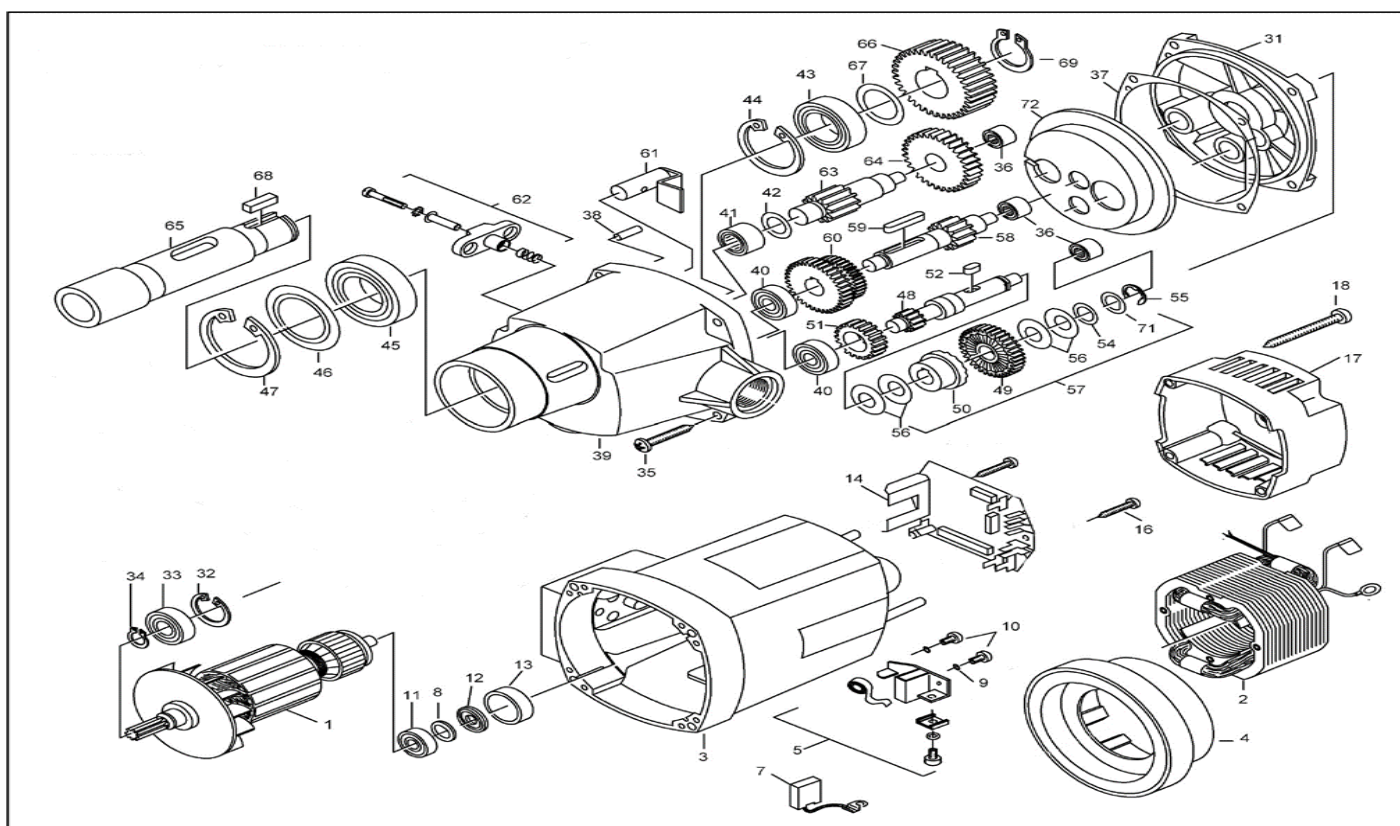


Počet položek	Číslo součástky	Popis
1	18ZD01	rotor - 110V – EIB 7152H100
1a	18ZD01A	výbava - 230V – EIB 7152H100/A
2	18ZD02	cívka - 110V – EIB 7142B150
2a	18ZD02A	cívka - 230V – EIB 7142B150/A
3	18ZD03	pouzdro motoru - EIB7742A200
4	18ZD04	ochranný štít – EIB 71540140
5	18ZD05	držáky kartáčů - EIB80201199
6	18ZD06	styková podložka - EIB73320210
7	18ZD07	uhlíkový kartáček - EIB80700021
8	18ZD08	podložka -EIB80201180

9	18ZD09	podložka - EIB8021385
10	18ZD10	šroub – EIB80201180
11	18ZD11	ložisko 6000-2Z
12	18ZD12	prstencový magnet - EIB80701002
13	18ZD13	oilitové pouzdro (pastorek) - EIB73320315
14	18ZD14	obvodová deska – 110V – EIB 7148280
14a	18ZD14A	obvodová deska – 230V – EIB 7148280/A
16	18ZD16	šroub - EIB8201260
17	18ZD17	zadní kryt - EIB7152B240
18	18ZD18	šroub - EIB80201267
31	18ZD31	kryt ventilátoru - EIB7152B610
32	18ZD32	pojistný kroužek - EIB80201333
33	18ZD33	kuličkové ložisko 6001-2RS
34	18ZD34	pojistný kroužek 11x1
35	18ZD35	šroub – EIB 80201292
36	18ZD36	jehlové ložisko HKD810
37	18ZD37	těsnění pouzdra - EIB74429620
38	18ZD38	kolík - EIB80200280
39	18ZD39	přední kryt - EIB71521400
40	18ZD40	kuličkové ložisko 6000
41	18ZD41	kuličkové ložisko G RNA 4900
42	18ZD42	podložka – EIB 71740717
43	18ZD43	kuličkové ložisko 6205-2RS
44	18ZD44	pojistný kroužek 47x1.75
45	18ZD45	kuličkové ložisko 6006-2RS
46	18ZD46	podložka – EIB 71540426
47	18ZD47	pojistný kroužek 55x2
48	18ZD48	pomocná hřídel 1 – EIB 71521490
49	18ZD49	spojovací kolo – EIB 74326550
50	18ZD50	polovina hadicové spojky – EIB 71540560
51	18ZD51	ozubené kolo 1 – EIB 71521470
52	18ZD52	upevňovací podložka – EIB 71540495
53	18ZD53	podložka – EIB 80200502
54	18ZD54	podložka – EIB 71540607
55	18ZD55	pojistný kroužek – EIB 7154042680201361
56	18ZD56	podložka – EIB 80200713
57	18ZD57	ozubená spojka ASSY – EIB 74326593
58	18ZD58	pomocná hřídel 2 – EIB 71521500
59	18ZD58	upevňovací podložka – EIB 80200602
60	18ZD60	sada ozubených kol - EIB71521440
61	18ZD61	spojovací čep – EIB 71521520
62	18ZD62	kompletní stupňový přepínač ASSY – EIB 715240545
63	18ZD63	pomocná hřídel 3 – EIB 71521510
64	18ZD64	ozubené kolo 2 – EIB 71521480
65	18ZD65	hřídel – EIB 71540420
66	18ZD66	ozubené kolo - EIB71540430

67	18ZD67	podložka – EIB 80200509
68	18ZD68	upevňovací podložka – EIB 80200604
69	18ZD69	pojistný kroužek – EIN80201324
71	18ZD71	podložka 20x1.2
72	18ZD72	pouzdro převodovky – EIB7152B625

13) Ovládací panel a seznam dílů

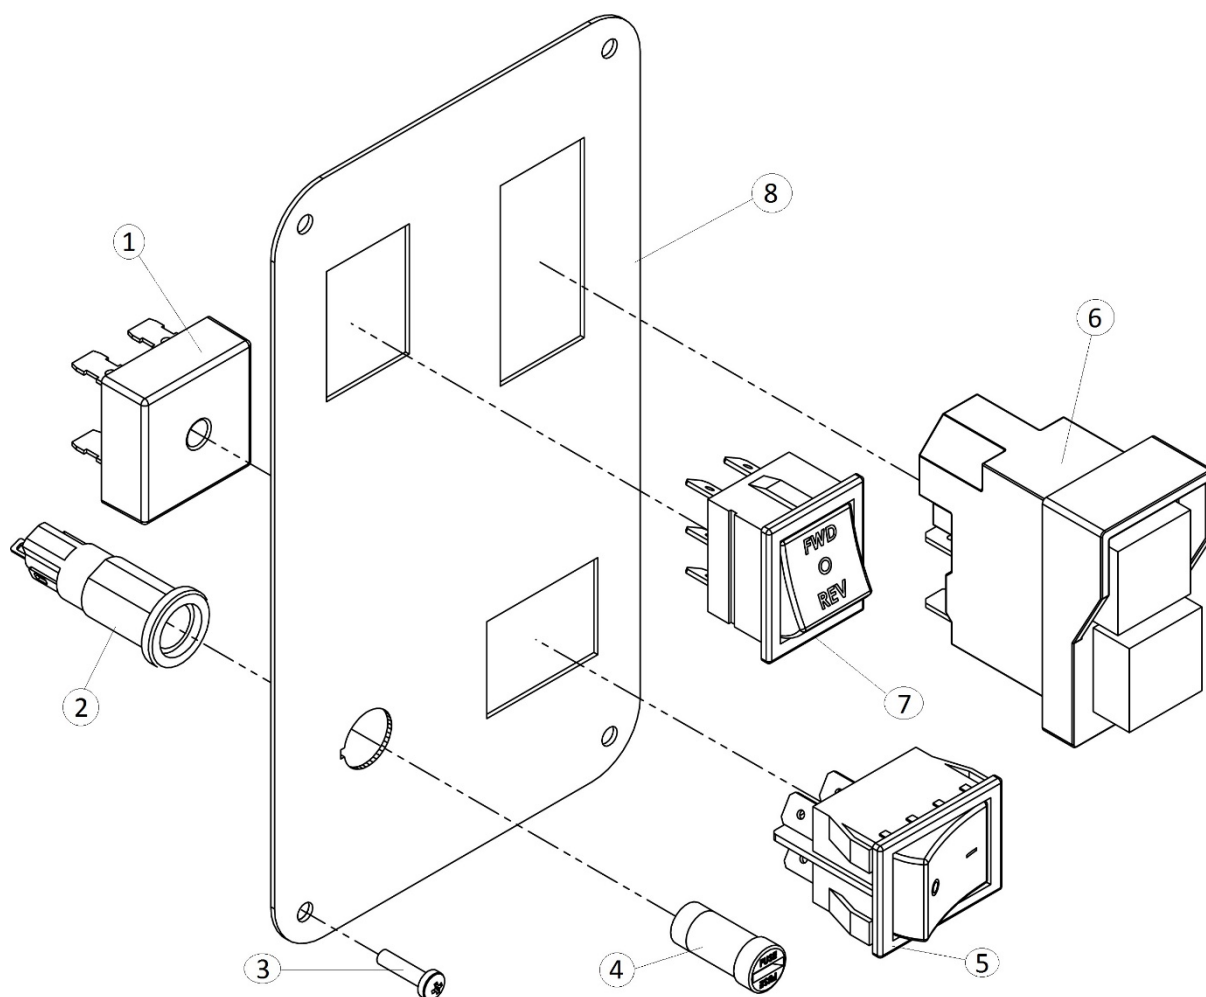

Číslo	Číslo součástky	Název součástky	Množství
1	M0401	můstkový obvod	1
2	W18XC511	držák pojistky	1
3	SC410BUT	šrouby M4 X 10	4
4	W18XC512	pojistka	1
5	NCP006	spínač magnetu	1
6	NCP001	spínač motoru 110V	1
	NCP002	spínač motoru 230V	1

7	W18XC650	spínač vpřed/zpět	1
8	NCP33	kontrolní deska	1

14) Údržba

Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí jeho bezproblémový chod. Na strojích Unibor musí být vždy zkontrolovaných několik položek. Před každou prací se strojem se vždy přesvědčte, zda je v dobrém provozním stavu a zda nejsou poškozené nebo uvolněné nějaké díly. Všechny uvolněné díly musí být pevně utažené. Před vykonáním jakýchkoli údržbářských prací se ujistěte, že je stroj odpojený od napájení.

Popis	Každé použití stroje	1x / týden	1x / měsíc
Vizuální kontrola poškození stroje	X		
Provoz stroje	X		
Zkontrolujte opotřebení kartáče		X	
Zkontrolujte magnet	X		
Zkontrolujte mazivo			X
Zkontrolujte vybavení			X

Vizuálně zkontrolujte, zda není stroj poškozený.

Před uvedením stroje do provozu je třeba zkontrolovat, zda nevykazuje známky poškození, které by mohly mít vliv na jeho provoz. Zvláště se musíte podívat na síťový kábel, pokud se zdá, že je stroj poškozený, neměl by se používat, jinak by mohlo dojít ke zranění nebo smrti.

Zkontrolujte funkčnost stroje.

Je třeba zkontrolovat funkčnost stroje, aby se zabezpečilo, že všechny komponenty pracují správně.

Strojové kartáče - měli byste zkontrolovat, jestli nejsou nadměrně opotřebené (při častém používání by se to mělo zkontrolovat nejméně jednou týdně). Když má kartáč více než 2/3 původní délky, měli byste ho vyměnit. V opačném případě může dojít k poškození stroje. Magnet - před každou operací byste ho měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že je plochý a není poškozený. Nerovnost magnetu způsobí, že nebude držet tak efektivně a může způsobit zranění obsluhy.

Zkontrolujte mazání stroje.

Mazivo převodovky by se mělo kontrolovat jednou měsíčně, aby se zabezpečilo zakrytí všech pohyblivých komponentů, aby se zabránilo opotřebování. Mazivo byste měli měnit nejméně jednou ročně, abyste ze stroje dostali, co nejlepší výkon.

Zkontrolujte vybavení stroje. Toto by se mělo zkontrolovat nejméně jednou za měsíc, aby se zjistilo, jestli nejsou viditelné jakékoli známky poškození těla nebo komutátor (mechanický

přepínač). Na komutátoru se budou po určitém čase projevovat známky opotřebení, je to však normální (jedná se o součást, která přichází do styku s kartáči). Pokud se však objeví známky abnormálního poškození, měli byste ji vyměnit.

15) Řešení problémů

Magnet a motor nefungují	<ul style="list-style-type: none"> - Spínač magnetu není připojený k napájecímu zdroji - Poškozené nebo chybné vedení - Chybný spínač magnetu - Chybná řídicí jednotka - Chybné napájení
Magnet funguje, motor ne	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozené nebo chybné vedení - Uhlíkové kartáče jsou zaseknuté nebo opotřebované - Chybný spínač magnetu - Chybný spínač zapnutí / vypnutí - Chybná řídicí jednotka - Chybné vybavení cívky
Magnet nefunguje, motor funguje	<ul style="list-style-type: none"> - Chybný magnet - Chybná řídicí jednotka
Řezačky otvorů se rychle zlomí, otvory jsou větší než řezačky otvorů	<ul style="list-style-type: none"> - Hledajte v příručce - Ohnuté vřeteno - Hřídel vystupující z motoru je ohnutá - Vodicí součástka je uhnutá
Nepravidelné hučení motoru nebo se zasekává	<ul style="list-style-type: none"> - Ohnuté vřeteno - Hřídel vystupující z motoru je ohnutá - Trojúhelníkové vedení není namontované rovně
Motor vydává klepavý zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Ozubený kroužek (spodek hřídele) je opotřebovaný - Ozubené kolečko je opotřebované - V převodovce není žádné mazivo
Hučení motoru, velké jiskry a motor nemá sílu	<ul style="list-style-type: none"> - Kotva je poškozená - Cívky jsou spálené - Uhlíkové kartáče jsou opotřebované
Motor se nespustí nebo selže	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozené nebo chybné vedení - Poškození výbavy nebo cívky - Poškozené nebo chybné kartáče
Nedostatečná magnetická síla	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozené nebo chybné vedení - Spodek magnetu není čistý a suchý - Spodek magnetu není plochý - Obrobek není čistý kov - Obrobek není plochý - Obrobek je příliš tenký - méně než 10 mm - Chybná řídicí jednotka - Chybný magnet
Rám pod napětím	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozené / chybné vedení - Chybný magnet - Motor je vážně znečištěný

Pojistka se přepálí, když je zapnutý magnetický spínač	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozené nebo chybné vedení - Chybná pojistka - Chybný spínač magnetu - Chybná řídicí jednotka - Chybný magnet
Po nastartování motoru praskne pojistka	<ul style="list-style-type: none"> - Poškozené nebo chybné vedení - Nepravidelně běžící motor - Chybná výbava nebo cívky - Opotřebované uhlíkové kartáče - Chybná řídicí jednotka
Volný zdvih rotačního systému je příliš dlouhý	<ul style="list-style-type: none"> - Uvolněné nebo chybné ozubené kolo - Chybný systém otáčení

16) Výběr řezačky

Materiál	Tvrdość materiálu	Fréza
Měkké a volně řezatelné oceli	<700N/mm ²	M2
Měkké a volně řezatelné oceli	<850N/mm ²	M42
Ocelový úhelník a trámy	<700N/mm ²	M2
Ocelový úhelník a trámy	<850N/mm ²	M42
Plech a ocelový plech	<700N/mm ²	M2
Plech a ocelový plech	<850N/mm ²	M42
Hliník	<750N/mm ²	M2
Hliník	<850N/mm ²	M42
Mosaz	<700N/mm ²	M2
Mosaz	<850N/mm ²	M42
Litina	<700N/mm ²	M2
Litina	<850N/mm ²	M42

Nerezová ocel	<700N/mm ²	M2
Nerezová ocel	<850N/mm ²	M42
Nerezová ocel	>850N/mm ²	TCT
Sklužnice	>850N/mm ²	M42
Nástrojová ocel	>850N/mm ²	TCT
Zápustková ocel	>850N/mm ²	TCT

17) Záruka

Unibor™ zaručuje, že jeho stroje nebudou při běžném používání strojů obsahovat chybné díly po dobu 12 měsíců od počátečního data nákupu. Všechny ostatní díly (kromě fréz) jsou v záruce 90 dní za předpokladu, že záruční registrační karta (nebo online registrace) byla dokončena a odeslána společnosti Unibor™ nebo jejímu určenému distributorovi ve lhůtě (30) dnů od data nákupu. V opačném případě zanikne záruka. Pokud bude dodrženo výše uvedené, Unibor™ opraví nebo vymění (podle vlastního výběru) jakékoli chybné součástky.

Tato záruka se nevztahuje na:

1. Součástky, které jsou předmětem přirozeného opotřebení způsobeného používáním, nejsou v souladu s předpisy.
2. Poruchy ve stroji způsobené nedodržením pokynů k obsluze, nesprávným používáním, neobvyklými podmínkami prostředí, nepřiměřenými provozními podmínkami, přetížením nebo nedostatečnou údržbou.
3. Poruchy způsobené použitím jiného příslušenství, komponentů nebo náhradních dílů, jako originální díly Unibor™.
4. Stroje, které byly změněny nebo doplněny.
5. Elektrické komponenty podléhající záruce výrobce.

Záruční reklamace musí být realizovaná v rámci záruční doby. To vyžaduje předložení nebo odeslání kompletního stroje s původní účtenkou, která musí uvádět datum nákupu produktu. Před vrácením je také třeba předložit reklamační formulář. Nepředložení tohoto formuláře bude mít za následek zpoždění Vaší reklamace.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY (VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ) VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO ÚČEL. UNIBOR™ SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A ÚPRAVY NÁVRHU BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ

Známý a důvěryhodný po celém světě pro kvalitu, výkon a spolehlivost